

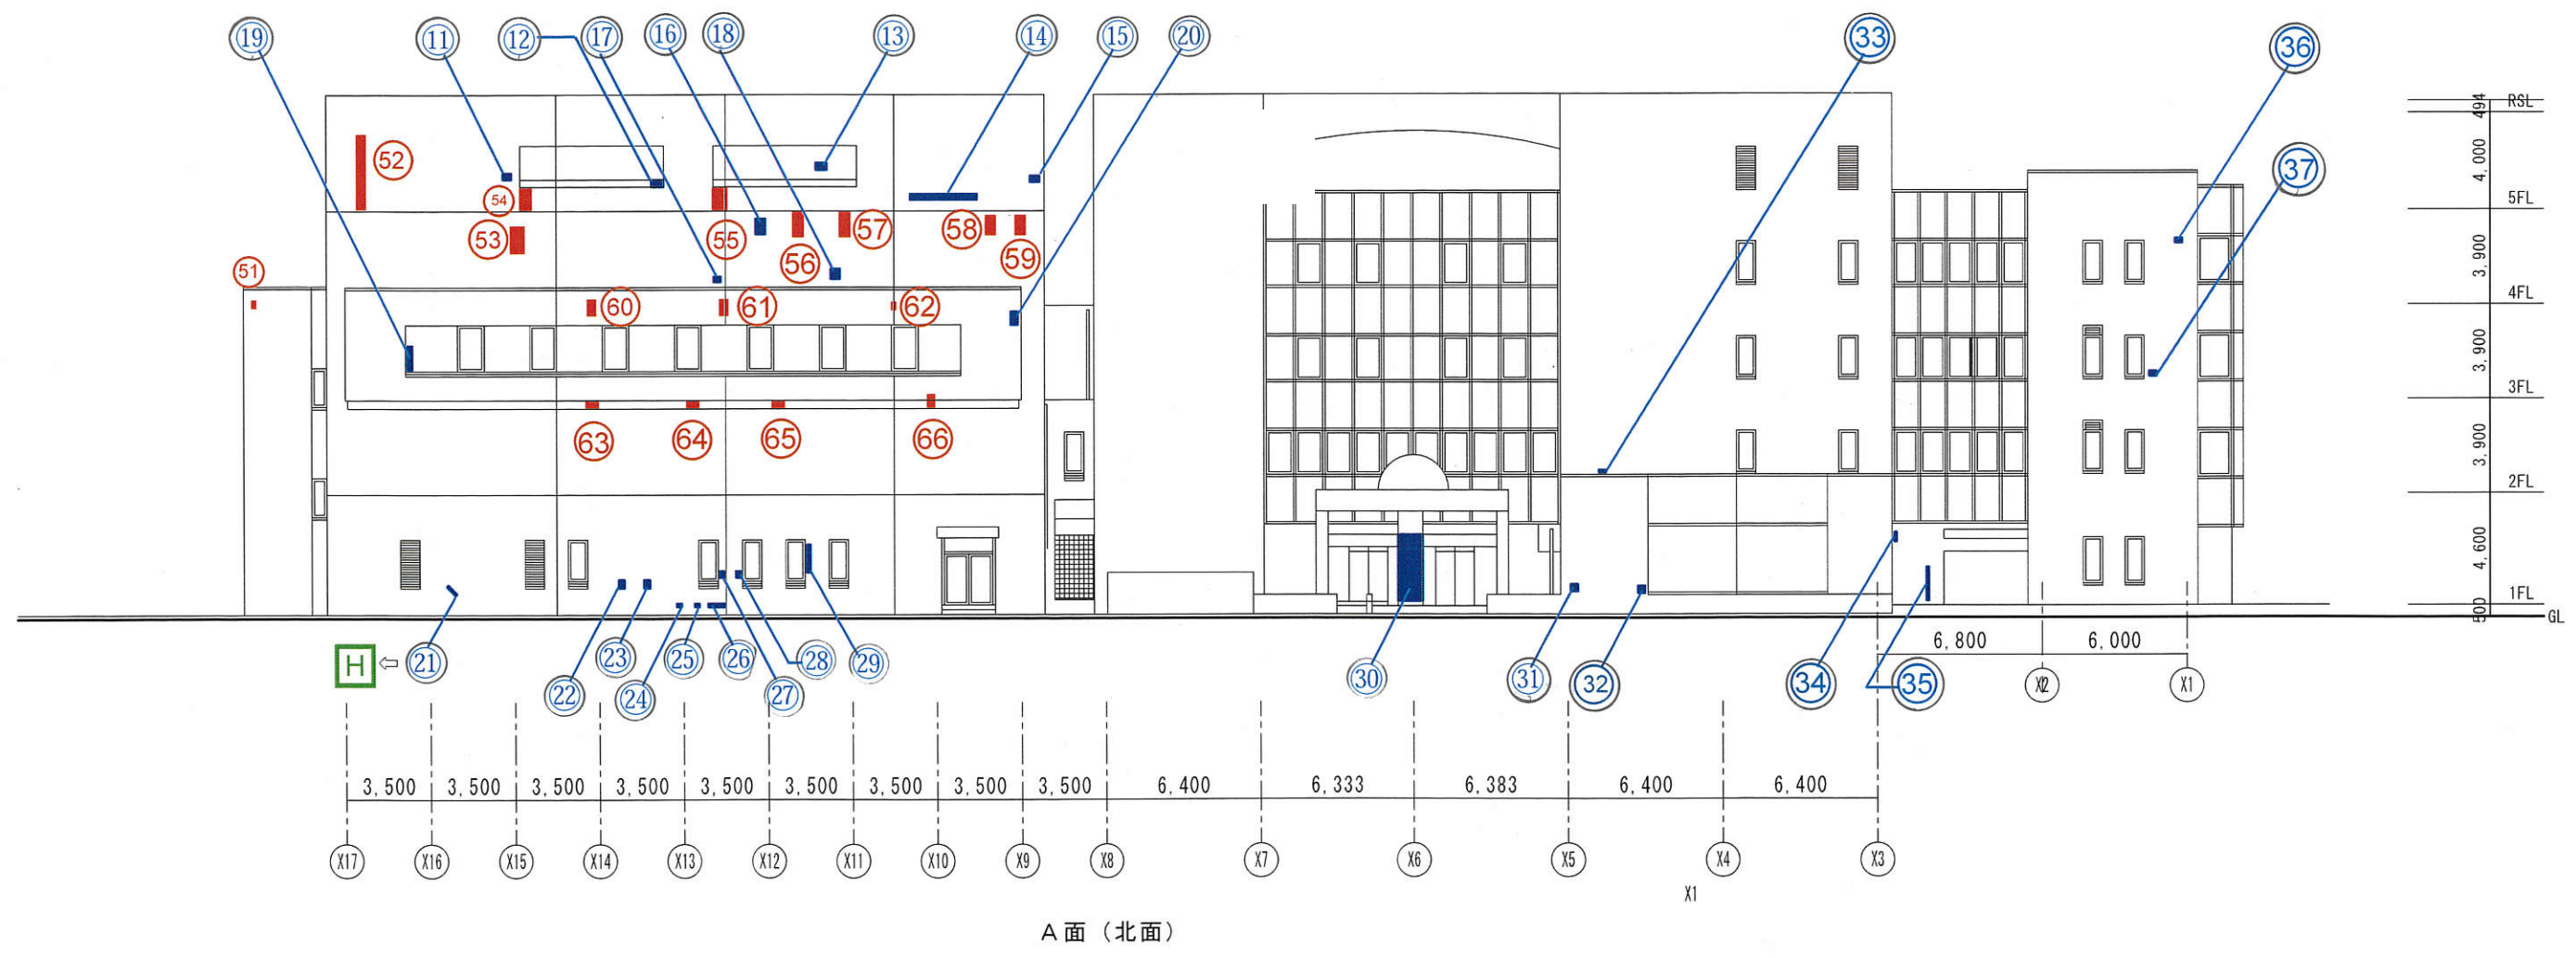
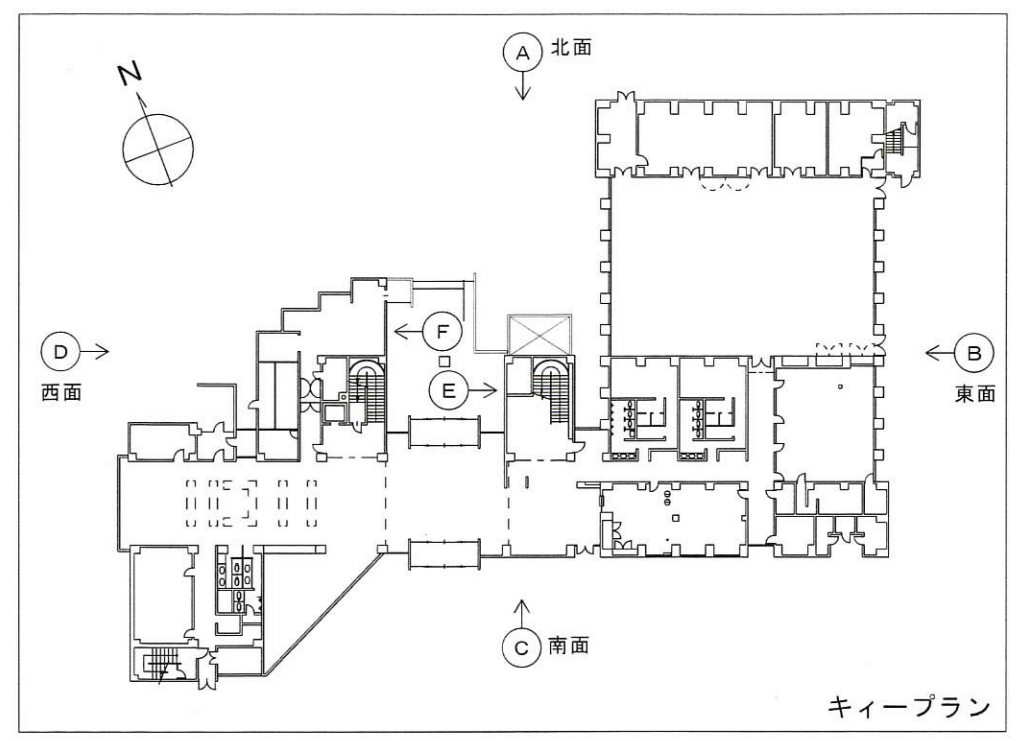
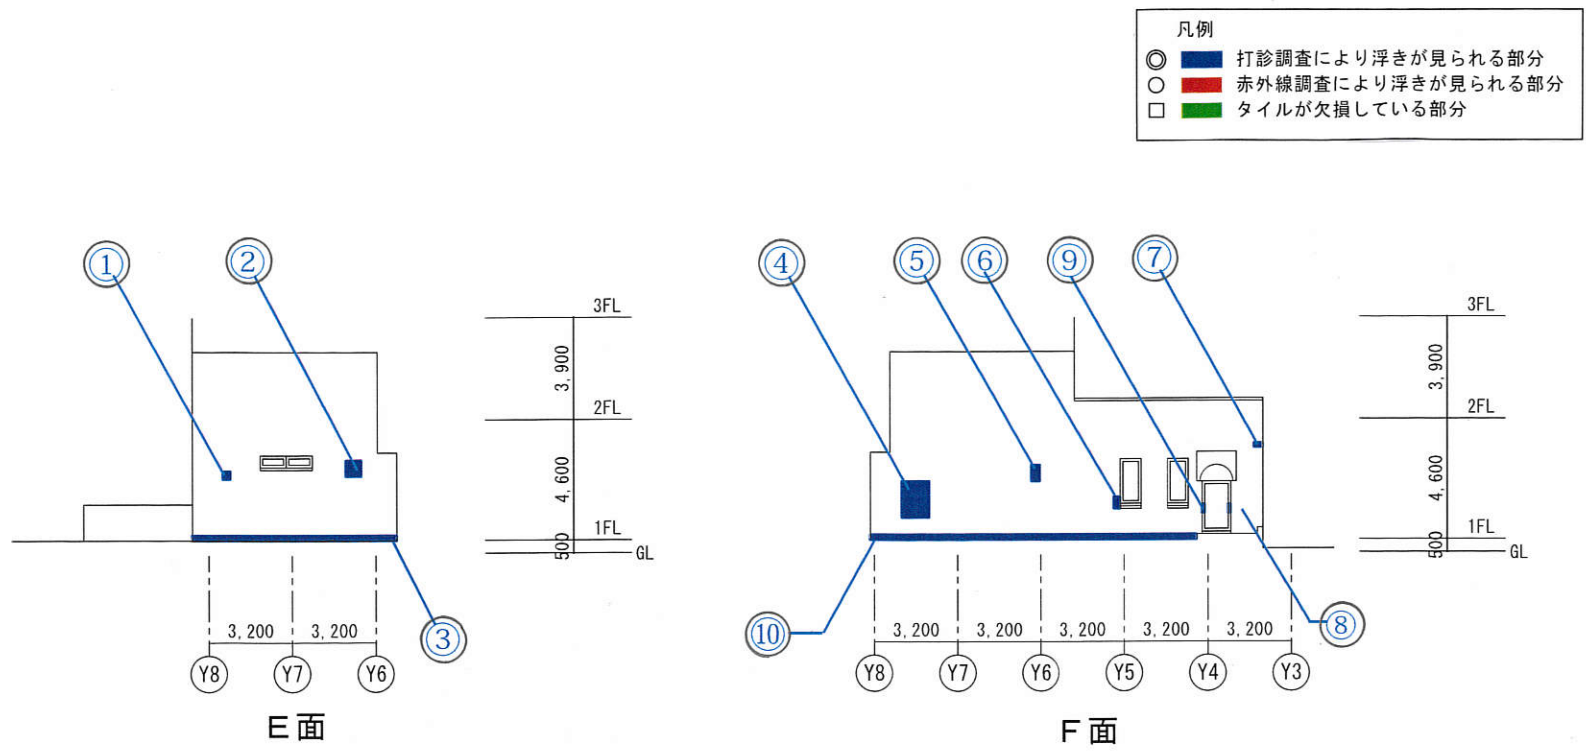


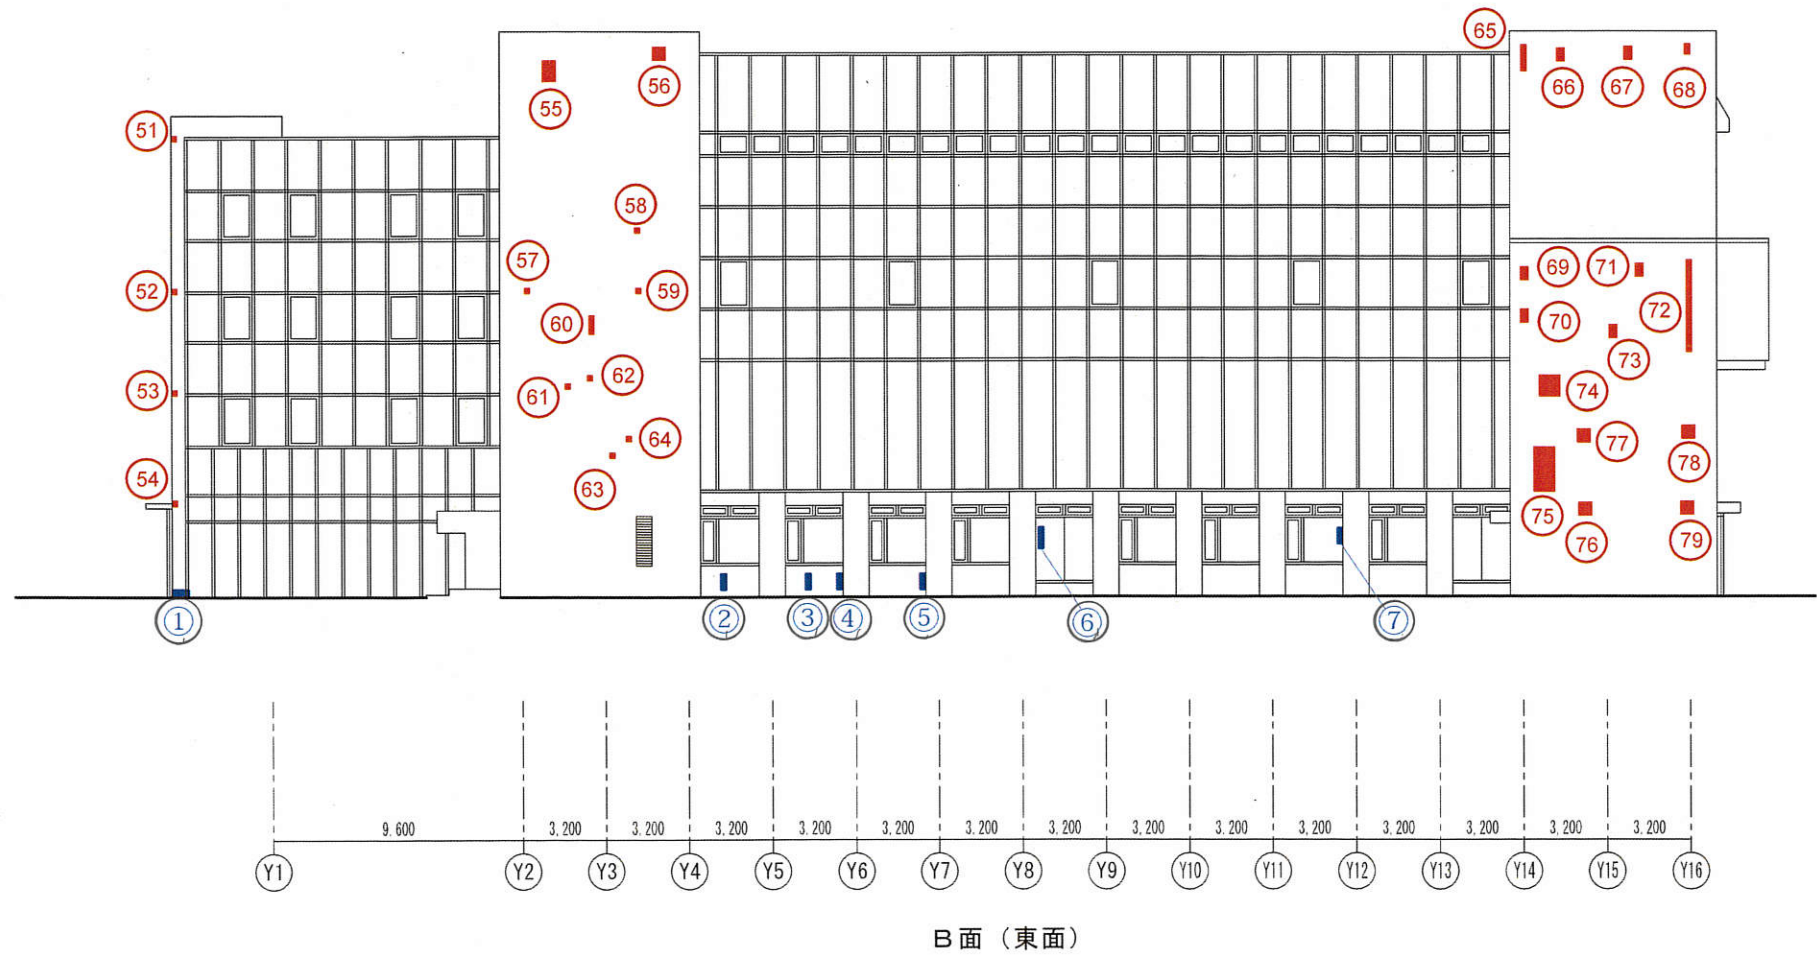


特 記	TAKAYA	(株) 高屋設計 環境デザインルーム 一級建築士事務所 第12506号 一級建築士登録 第137489号 高屋利行	設計 令和 7 年 6 月 日	工 事 名 称	図 面 名 称	縮 尺	図 面 番 号
				金沢勤労者プラザ 外壁改修工事	立面図 (1) 北面 タイル修繕	1/200	A - 6

- 凡例
- 打診調査により浮きが見られる部分
 - 赤外線調査により浮きが見られる部分
 - タイルが欠損している部分

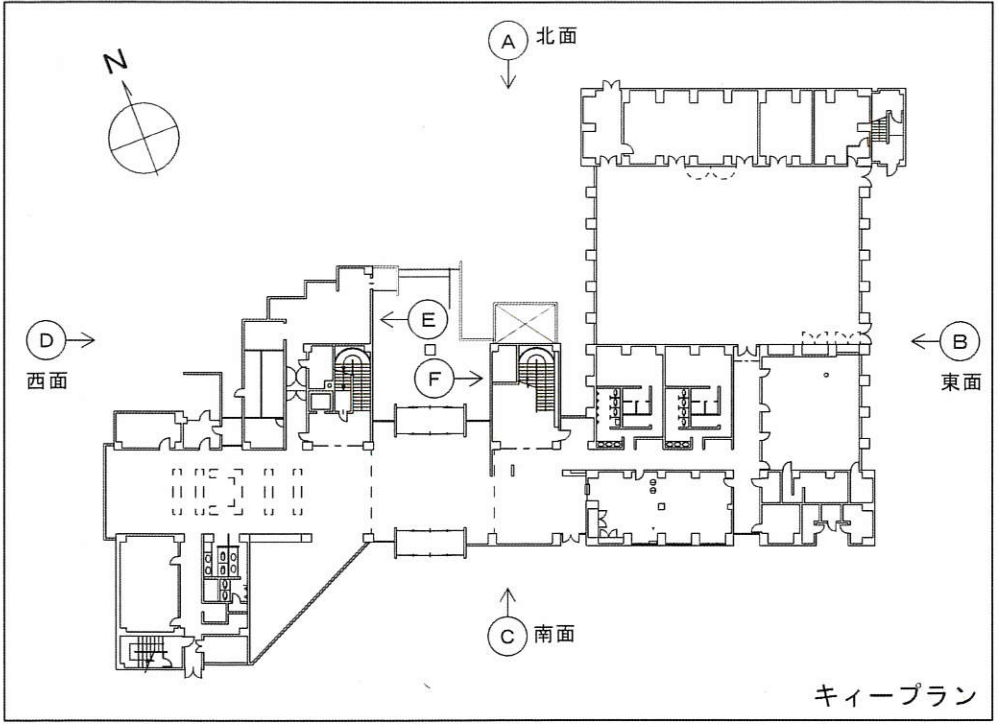


特 記	 ㈱ 高 屋 設 計 環 境 デ ザ イ ン ル ー ム 一 級 建 築 士 事 務 所 第 12506 号 一 級 建 築 士 登 録 第 137489 号 高 屋 利 行	設 計 令 和 7 年 6 月 日			工 事 名 称		図 面 名 称		縮 尺	図 面 番 号
					金沢勤労者プラザ 外壁改修工事		立面図 (2) 東面 タイル修繕		1/200	A -07

凡例	現状	改修
(A)	ブリックタイル貼 98mm×280mm	浮き部分 アンカーピンニング樹脂注入 欠損、割れタイル 既存タイル撤去の上貼替
(B)	カーテンウォール	シーリング打替 (建築部 取合)

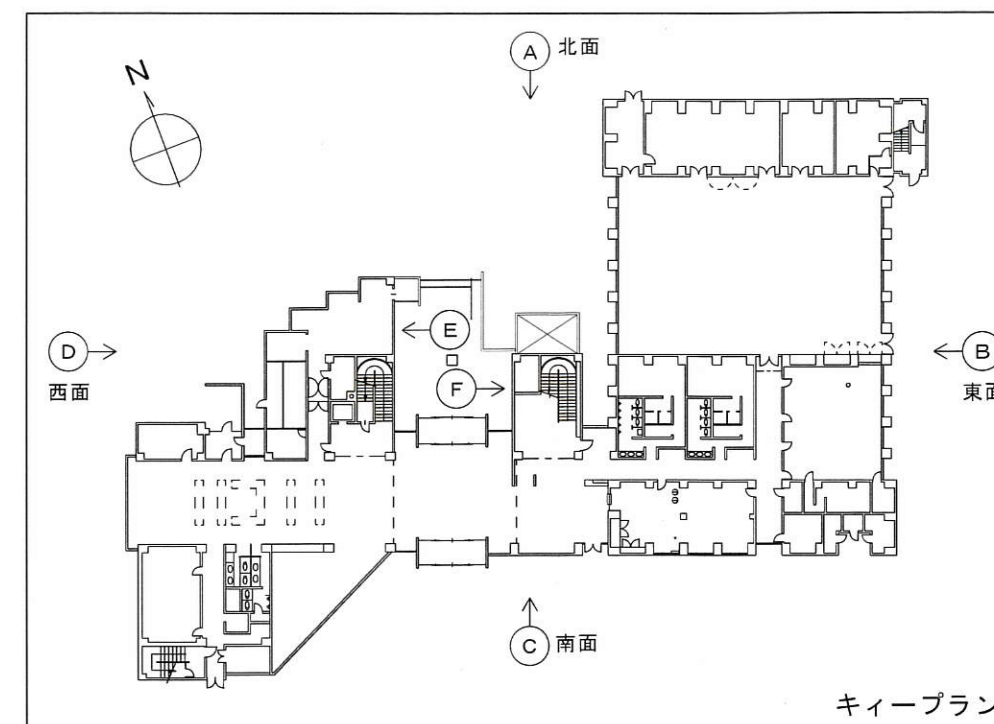

凡例
● 打診調査により浮きが見られる部分
○ 赤外線調査により浮きが見られる部分
□ タイルが欠損している部分

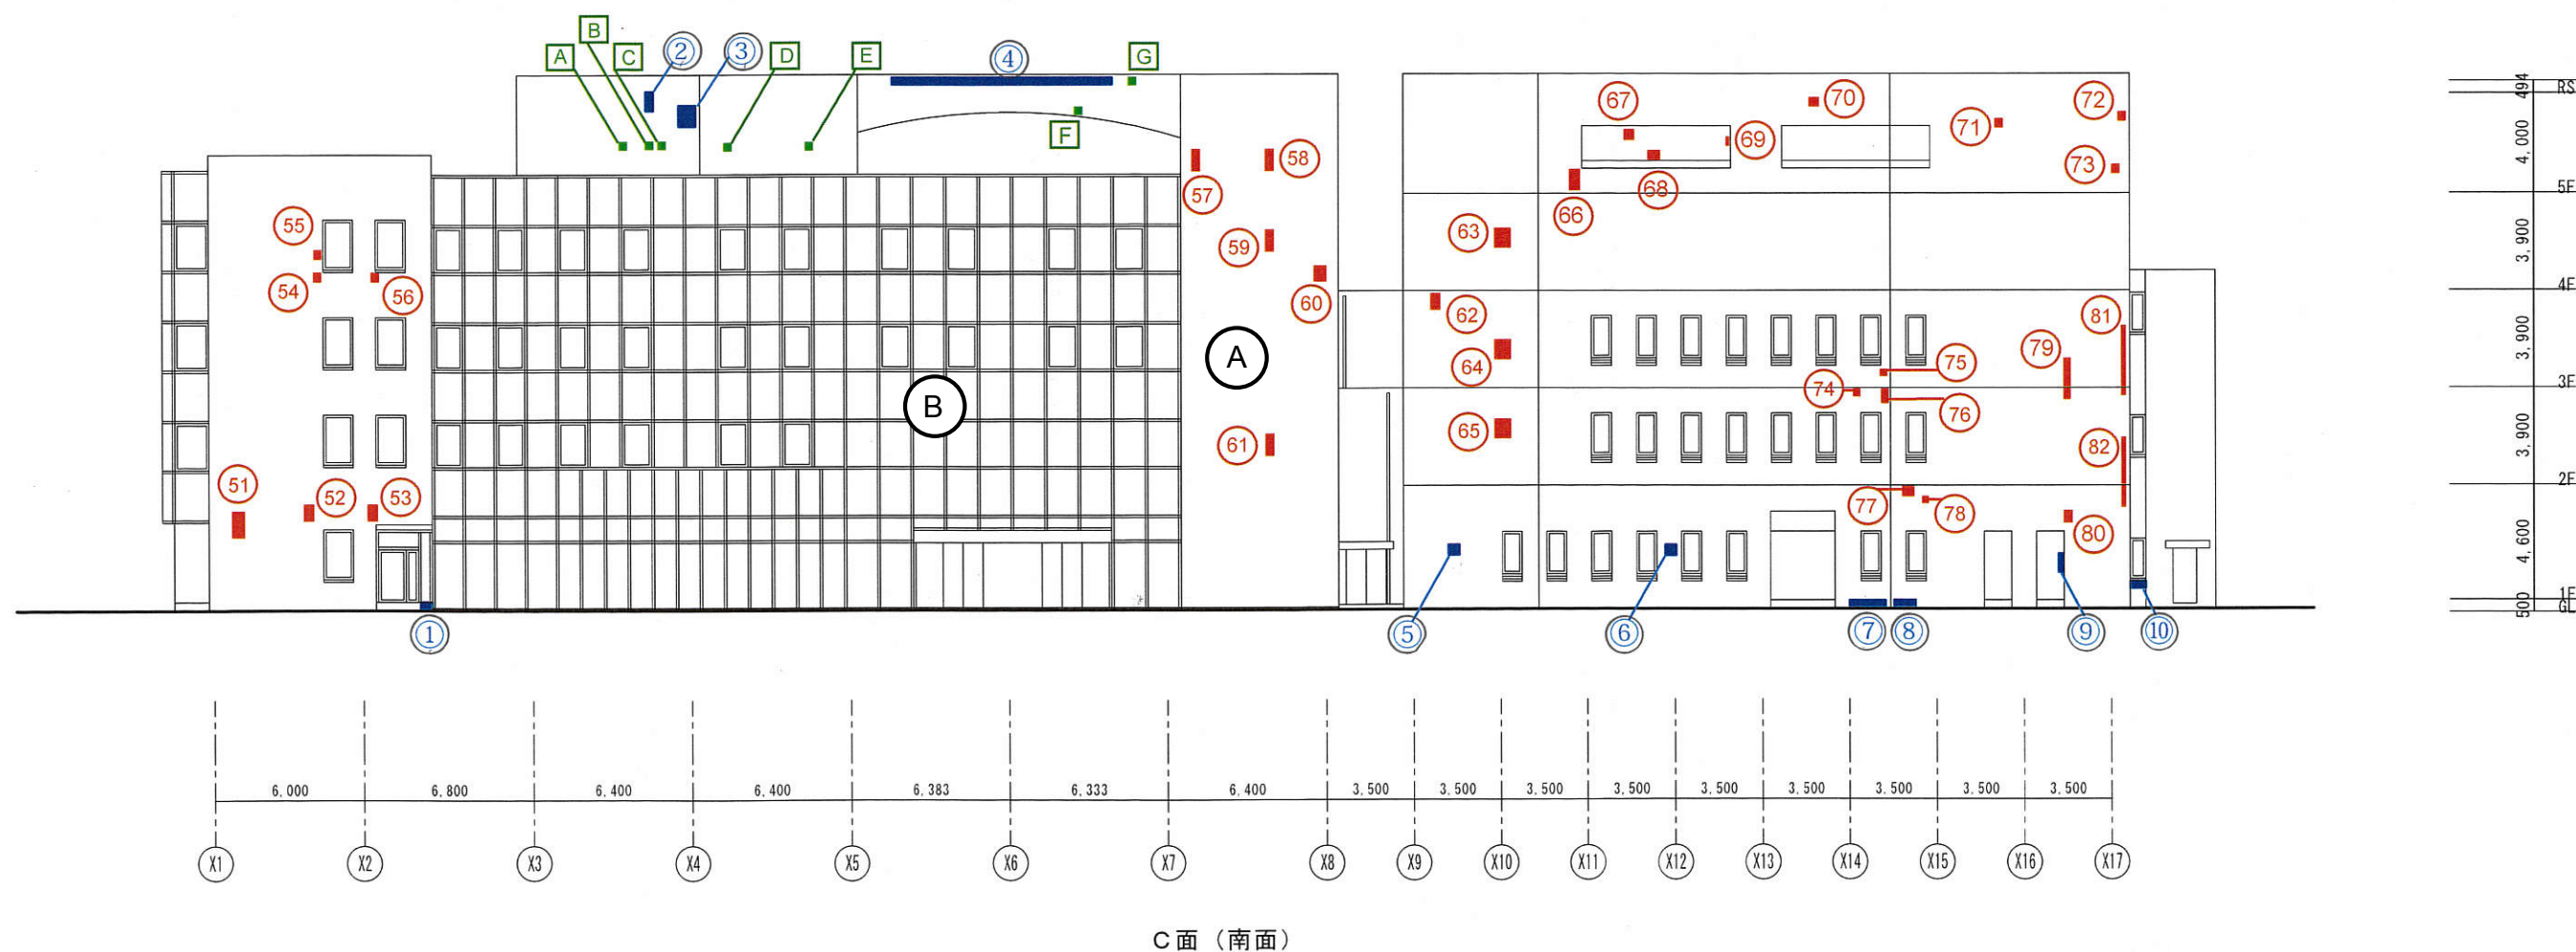

特記		TAKAYA	(株) 高屋設計 環境デザインルーム 一級建築士事務所 第12506号 一級建築士登録 第137489号 高屋利行	設計 令和7年6月 日	工事名称 金沢勤労者プラザ 外壁改修工事	図面名称 立面図(3) 南面 タイル修繕	縮尺 1/200	図面番号 A-08
----	--	--------	---	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------	--------------



外壁補修面積 (㎡)

	打診調査	赤外線調査	タイル欠損
北面 A	5.76	5.46	0.09
E	2.01	—	—
F	6.93	—	—
小計	14.70	5.46	0.09
東面 B	0.94	6.11	—
南面 C	5.00	7.42	0.63
西面 D	4.81	2.78	—
合計	25.45	21.77	0.72

改修内容 \ 注入口付アカベニング / タイル貼替 /
球芽樹脂注入タイル固定工法

凡例

- 打診調査により浮きが見られる部分
- 赤外線調査により浮きが見られる部分
- タイルが欠損している部分

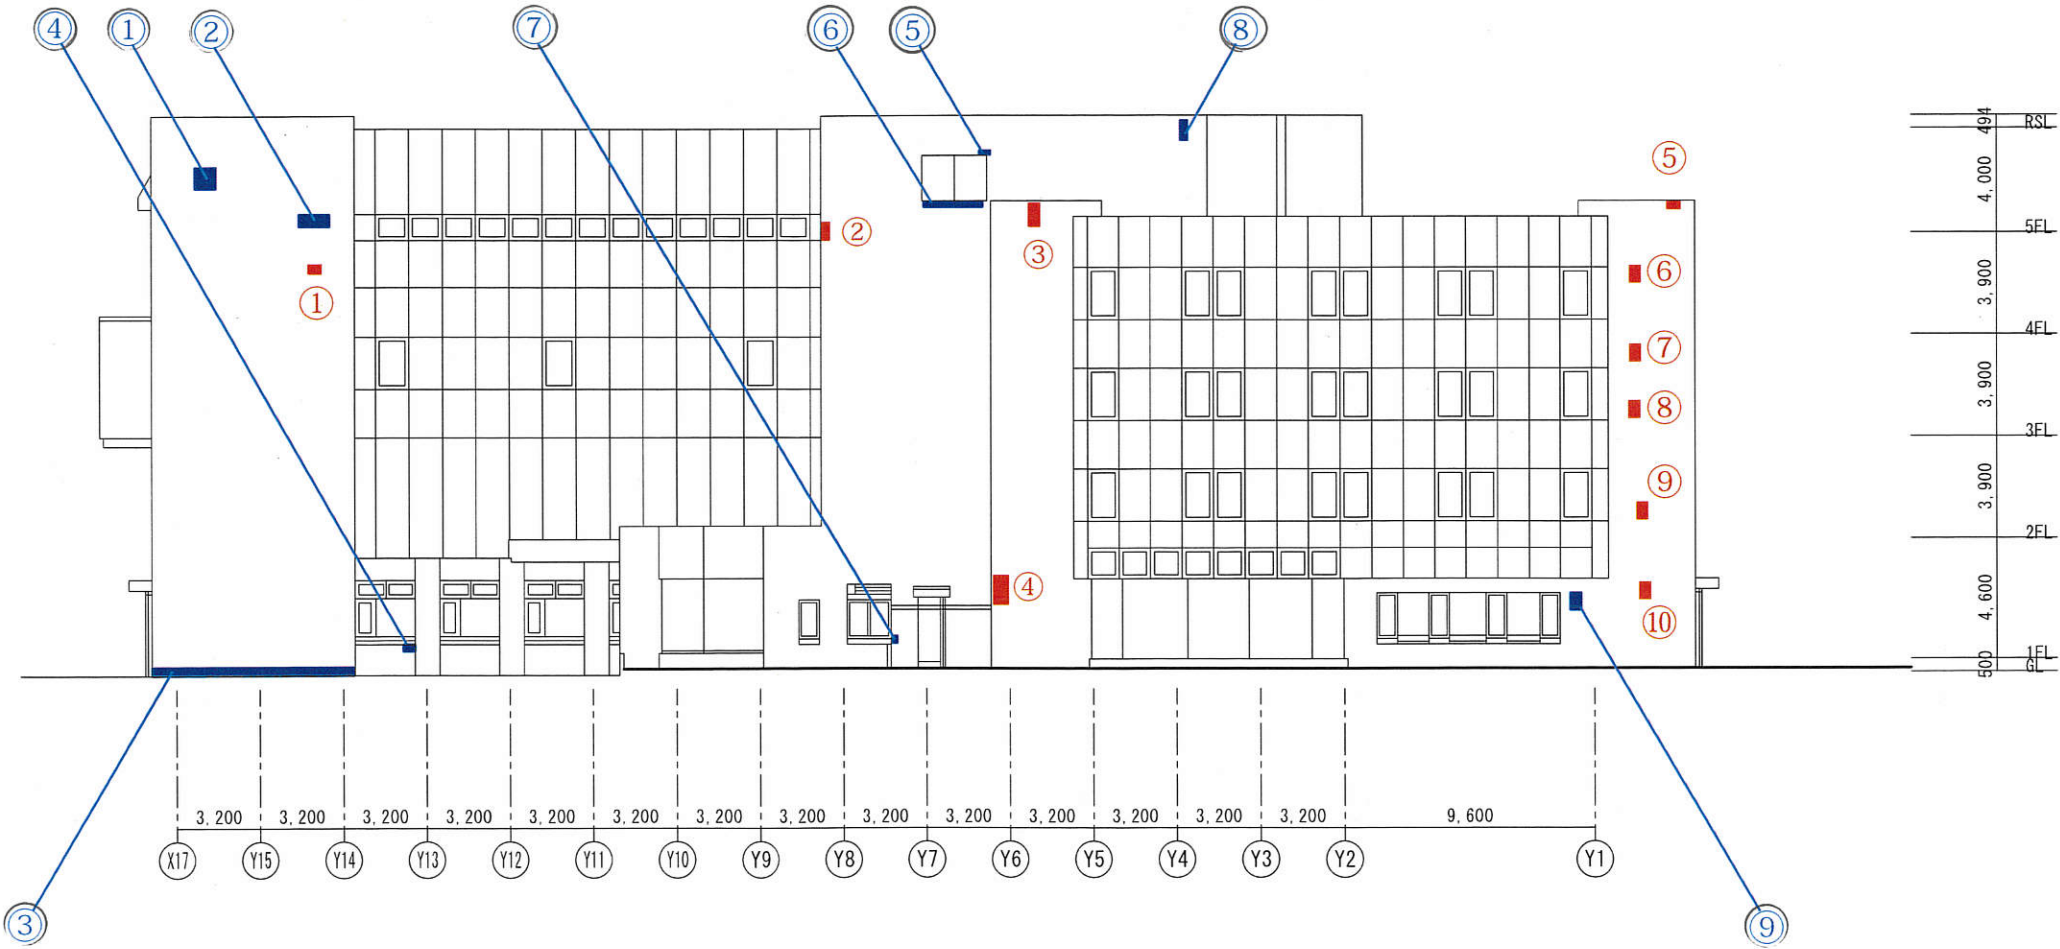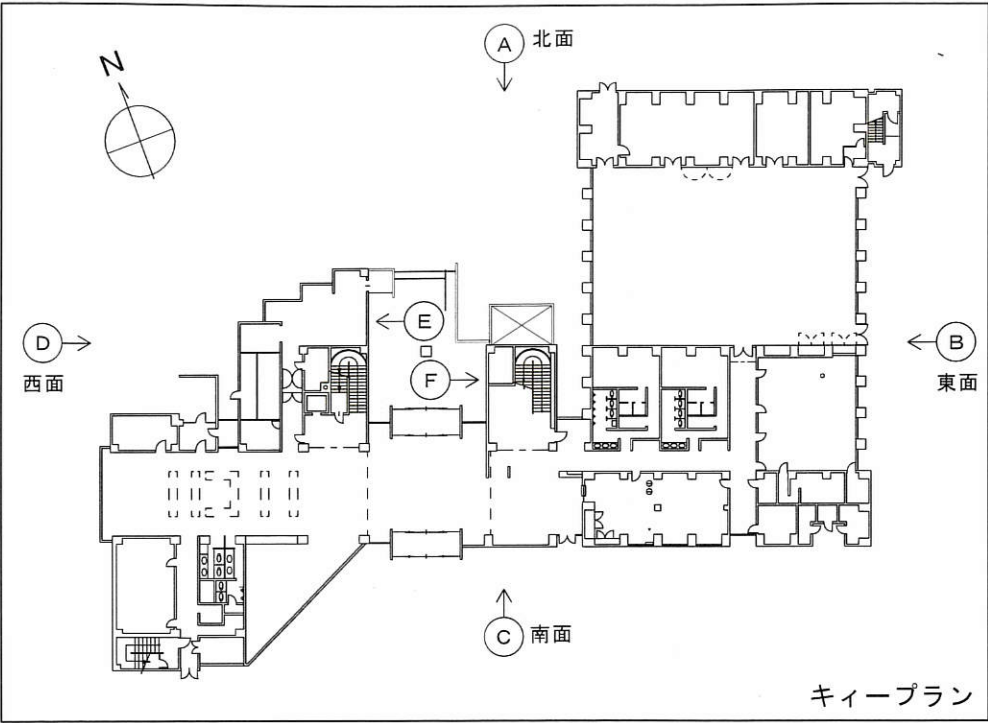

D面（西面）